

Alfa Romeo Niska wydajność chłodzenia | HELLA

Alfa Romeo

Typ: 159

Wszystkie modele

Jeżeli w tym modelu pojazdu wystąpi wyżej wymieniony błąd, to może to być spowodowane usterką filtra-osuszacza w urządzeniu klimatyzacyjnym. Niedostateczna przepuszczalność tego elementu przy wysokich temperaturach prowadzi do wzrostu ciśnienia, wskutek czego kompresor wyłącza się. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić poziom czynnika chłodniczego w układzie. Jeżeli – zgodnie z informacją podaną przez producenta pojazdu – poziom czynnika jest prawidłowy, to należy wymienić filtr-osuszacz (A) przy kondensatorze

(numer artykułu Hella: 8FT 351 335-141). Następnie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia klimatyzacyjnego.

Wskazówka: w tej sytuacji należy przestrzegać ogólnych wskazówek diagnostycznych dotyczących wyszukiwania błędów w urządzeniach klimatyzacyjnych i instrukcji montażowych podanych przez producenta pojazdu.

