

Audi A3 - Wydajność ogrzewania za niska | HELLA

Audi

A3

Data produkcji: 1997-2003

Wszystkie silniki z żeliwnym blokiem cylindrowym

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być zanieczyszczenie płynu chłodzącego silnika.

Zanieczyszczenia (rdza, cząstki metalu z bloku żeliwnego) zatykają małe otwory w wymienniku ciepła, blokując przepływ.

W takim przypadku postępować w następujący sposób.

- Spuścić płyn chłodzący z silnika.
- Zdemontować obudowę termostatu, wyjąć termostat i założyć obudowę na miejsce.
- Napełnić układ chłodzenia świeżą wodą i oczyszczalnikiem Hella do układów chłodzenia 8PE 351 225-841.
- Odpowietrzyć układ chłodzenia.
- Rozgrzać silnik. Ustawić ogrzewanie na najwyższy poziom grzania, a następnie uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 10 minut.
- Następnie wyłączyć silnik i poczekać, aż ostygnie.
- Spuścić płyn z układu.
- Ponownie napełnić układ czystą wodą i odpowietrzyć.
- Rozgrzać silnik.

Sprawdzić wydajność ogrzewania. Jeżeli wydajność się nie poprawi, należy wymienić wymiennik ciepła.

- Następnie ponownie spuścić płyn.
- Zainstalować termostat na miejsce. W takich przypadkach zalecana jest również regeneracja termostatu.
- Napełnić układ chłodzenia według wskazówek producenta (prawidłowy płyn chłodzący i proporcja mieszanki).

Reiniger für Kältsysteme
cleaning agent for cooling systems
Nettoyant pour systèmes
de refroidissement
Reiniger voor koelsystemen
Limpiador de sistemas de
refrigeración
Detergente per sistemi d'

