

Audi A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT - Spadek wydajności ogrzewania/klimatyzacji | HELLA

Audi

A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT

Rok produkcji: 2011 - 2014

Spadek wydajności ogrzewania/klimatyzacji

Jeśli w wymienionych wyżej pojazdach występuje obniżenie skuteczności działania nagrzewnicy i/ lub klimatyzacji, to przyczyną może być woda w wiązce przewodów.

Wskutek uszkodzenia zaworów regulacyjnych płynu chłodzącego (ogrzewanie, skrzynia biegów), płyn może wyciekać i przedostać się do wtyczek oraz przewodów. Prowadzi to do zakłóceń elektrycznych i korozji. Często pojawiają się kolejne usterki:

- świeci się lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego
- wysoka temperatura silnika
- silnik pracuje w trybie awaryjnym
- kod usterki P2753/P2755

W celu usunięcia tego problemu należy sprawdzić wszystkie zawory płynu chłodzącego, z ich wtyczkami i przewodami elektrycznymi, oraz w razie potrzeby wymienić.

Problem może dotyczyć następujących modeli samochodów:

Model: Rok produkcji:

A8

2010 - 2013

Q7

2011 - 2013

A5 kabriolet

2012 - 2014

TT

2012 - 2014

A4

2012 - 2014

Q5

2012 - 2014

A5

2012 - 2013

A6/A7

2012 - 2013