



Audi A4, A6, A8 i Q7 – kod błędu P3134 i świeci się lampka kontrolna silnika

Karta katalogowa	
Producent	Audi
Model	A4, A6, A8, Q7
Silnik	V6 TDI (2,7L i 3,0 L)
Rok produkcji	2004 – 2010
Objawy	Kod usterki P3134 „Kłapa kolektora ssącego powietrza 1”; świeci się lampka kontrolna silnika.


 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Kod błędu P3134 „Kłapa kolektora ssącego powietrza 1” w Audi A4, A6, A8 i Q7

Błąd ten występuje zazwyczaj w pojazdach z dużym przebiegiem. Możliwą przyczyną jest zbyt duży luz w łożyskach wału lub na końcówkach kulowych drążka kłapy kolektora ssącego. Usterkę można wykryć łatwo poprzez kontrolę wzrokową przy jednoczesnym ręcznym uruchomieniu.

Kłapa kolektora ssącego i siłownik stanowią jedną całość i w przypadku naprawy muszą być wymienione razem.

Wskazówka dotycząca naprawy:shy /> Po wymianie nowa kłapa kolektora ssącego musi zostać skalibrowana w sterowniku za pomocą urządzenia diagnostycznego. W urządzeniu mega macs odbywa się to w punkcie menu „Ustawienia podstawowe”, jak pokazano na przykładowej ilustracji.

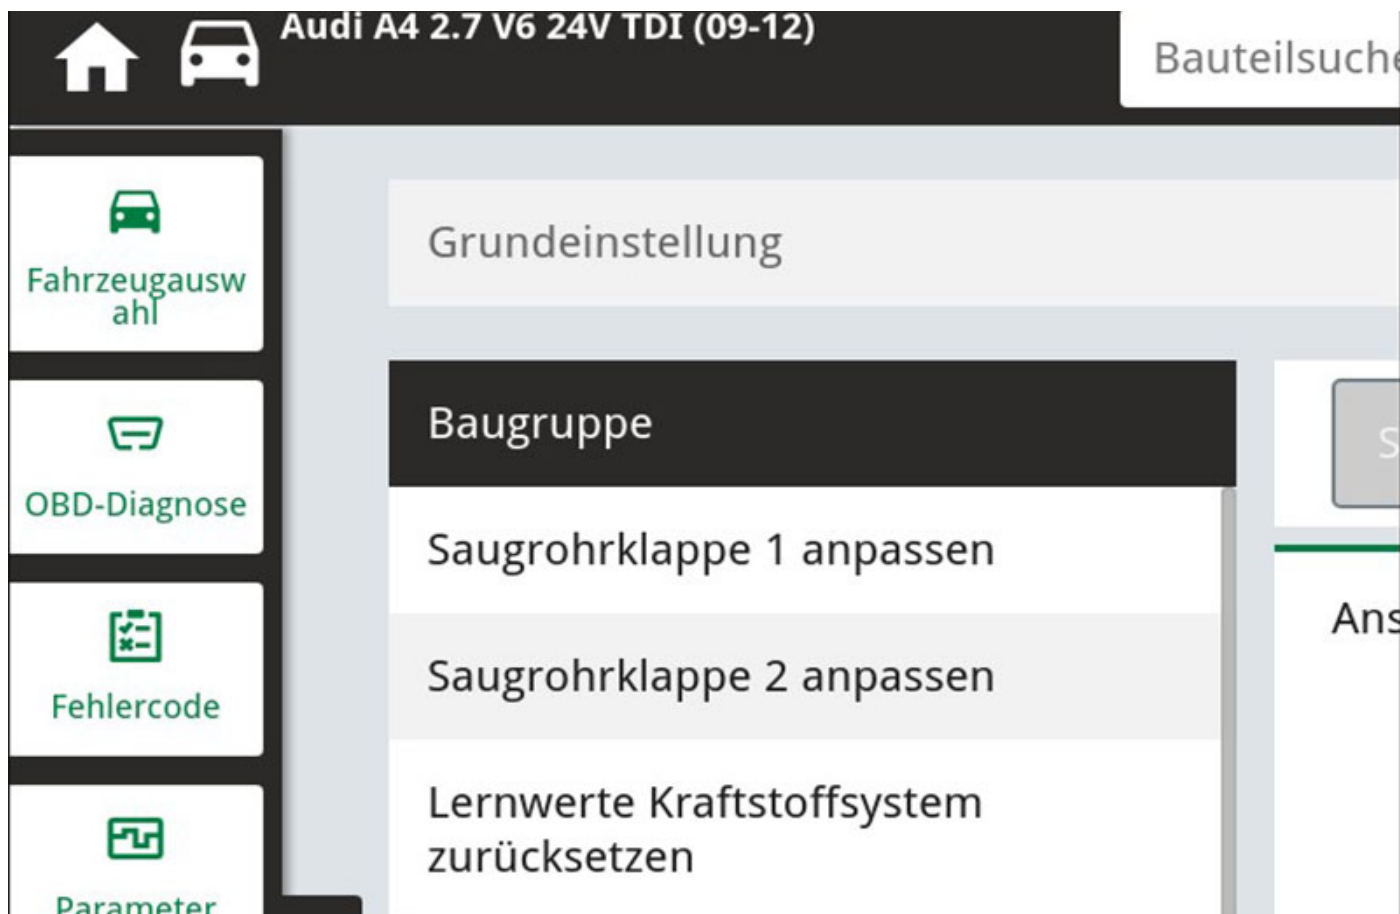

menu mega punkt menu „Ustawienia podstawowe”

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.