

Audi A4 FSI - Tylne światła pozycyjne przyczepy są stale włączone | HELLA

Audi

A4 FSI

Modele 2002

Wyposażenie ze sprzęgiem przyczepowym

Tylne światła pozycyjne przyczepy są stale włączone.

Problem może być spowodowany przez sterownik rozpoznawania przyczepy, który przetwarza komunikaty magistrali Komfort-CAN kierowane do instalacji elektrycznej pojazdu dotyczące oświetlenia pojazdu na komunikaty dotyczące oświetlenia przyczepy.

Diagnostyka:

- Odczytać pamięć błędów sterownika funkcji przyczepy.
- Sprawdzić działanie magistrali danych Komfort-CAN i zasilania napięciowego sterownika przyczepy.
- (Sterownik jest zainstalowany w bagażniku nad lewą wnęką koła).
- Jeżeli sygnały zmierzone oscyloskopem są prawidłowe, przyczyną usterki może być uszkodzenie sterownika rozpoznawania przyczepy.

Wskazówka:

W przypadku nieprawidłowej komunikacji między sterownikiem rozpoznawania przyczepy a sterownikiem napięcia pokładowego w ramach funkcji awaryjnej zostaje wysterowane tylne światło pozycyjne.