



Audi – Awaria różnych systemów wspomagania kierowcy

Karta katalogowa	
Producent	Audi
Model pojazdu	A3 Sportback
Silnik	1.5 35 TFSI MHEV
Kod silnika	DFYA
Rok produkcji	2020 do 2023
Objawy	Awaria różnych systemów wspomagania kierowcy
Zalecane narzędzie HGS	macsRemote Services / mega macs X

 **Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa**

Komunikaty ostrzegawcze i awarie systemów wspomagania kierowcy

W podanym powyżej modelu samochodu na zestawie wskaźników mogą pojawić się komunikaty ostrzegawcze dotyczące systemów wspomagania kierowcy, a niektóre funkcje, takie jak Audi pre sense czy asystent utrzymania pasa ruchu, będą tymczasowo ograniczone lub niedostępne.

Usterka pojawia się bez widocznych czynników zewnętrznych i niekoniecznie utrzymuje się przez cały czas.

Przyczyną może być błąd oprogramowania sterownika kamery przedniej.

W ramach diagnostyki należy najpierw sprawdzić obszar kamery przedniej. Obejmuje to między innymi kontrolę zasilania i połączeń uziemiaczy. Ponadto należy upewnić się, że

nie występujące czynniki zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenia w obszarze kamery, uszkodzenia osłony lub uchwytu, a także problemy z brakiem połączenia na złączach, które mogłyby zakłócić działanie kamery.

Jeśli w trakcie diagnostyki nie zostaną wykryte jednoznaczne usterki w urządzeniach peryferyjnych, rozwiązaniem może być aktualizacja oprogramowania sterownika kamery przedniej zgodnie z zaleceniami producenta.

Zostanie przy tym zaktualizowane oprogramowanie sterownika i przywrócone działanie odpowiednich systemów wspomagania kierowcy. Po zaktualizowaniu oprogramowania należy wprowadzić niezbędne ustawienia podstawowe oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić kalibrację przedniej kamery zgodnie z zaleceniami producenta.

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii mega-macs. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka

Przestrzegaj instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta może występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.