

Audi TT - Słaba wydajność klimatyzacji | HELLA

Audi

TT

Rok produkcji: 2004-2005

Nr podwozia: 8N*41015239 - 8N*51004029

Wibracje i odgłosy

Słaba wydajność klimatyzacji

Różne kondensatory

W powyższych pojazdach podczas użytkowania klimatyzacji mogą pojawiać się wibracje i odgłosy.

Występują przeważnie przy obrotach ok. 3500/min i przedostają się do kabiny pojazdu. Przyczyną może być przepełnienie klimatyzacji.

Może również zostać zgłoszona niedostateczna wydajność klimatyzacji przy wysokich temperaturach zewnętrznych. W niektórych przypadkach jest to spowodowane zbyt małą ilością czynnika chłodzącego.

W obu przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na kondensator. Zarówno producent, jak i wolny rynek części zamiennych, stosują dwa różne kondensatory (głębokość 16 mm i 20 mm, zobacz rysunek). Producent pojazdów stosuje do nr podwozia: 8N-5-005-947 kondensator (1J0820413N) o głębokości 20 mm, od numeru podwozia: 8N-5-005-948 kondensator (8N0820411N) o głębokości 16 mm.

Poniżej zostały podane prawidłowe ilości czynnika chłodzącego:

Głębokość 20 mm = 750 g / głębokość 16 mm = 650 g

Wskazówka: niektórzy dostawcy z wolnego rynku części zamiennych oferują tylko jedną wersję kondensatora dla wszystkich modeli. W takim przypadku należy dostosować pojemność.

