

BMW 4er Coupe - Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen Türaußengriff ohne Funktion | HELLA

BMW

4er Coupe

Typ: F82

Baujahr: ab 2014

Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen Türaußengriff ohne Funktion


Wird oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine Funktionsstörung der Entriegelungsmechanik der Fahrertür sein.

In diesem Fall hat sich der Entriegelungsseilzug aus seiner Einbaulage gelöst.

Reparaturhinweis

Zunächst die Türverkleidung (Fahrertürseitig) nach Fahrzeugherrsteller-Angaben demontieren.

Den Entriegelungsseilzug wieder in die korrekte Einbaulage einsetzen und mit einem Kabelbinder fixieren. (siehe Foto)

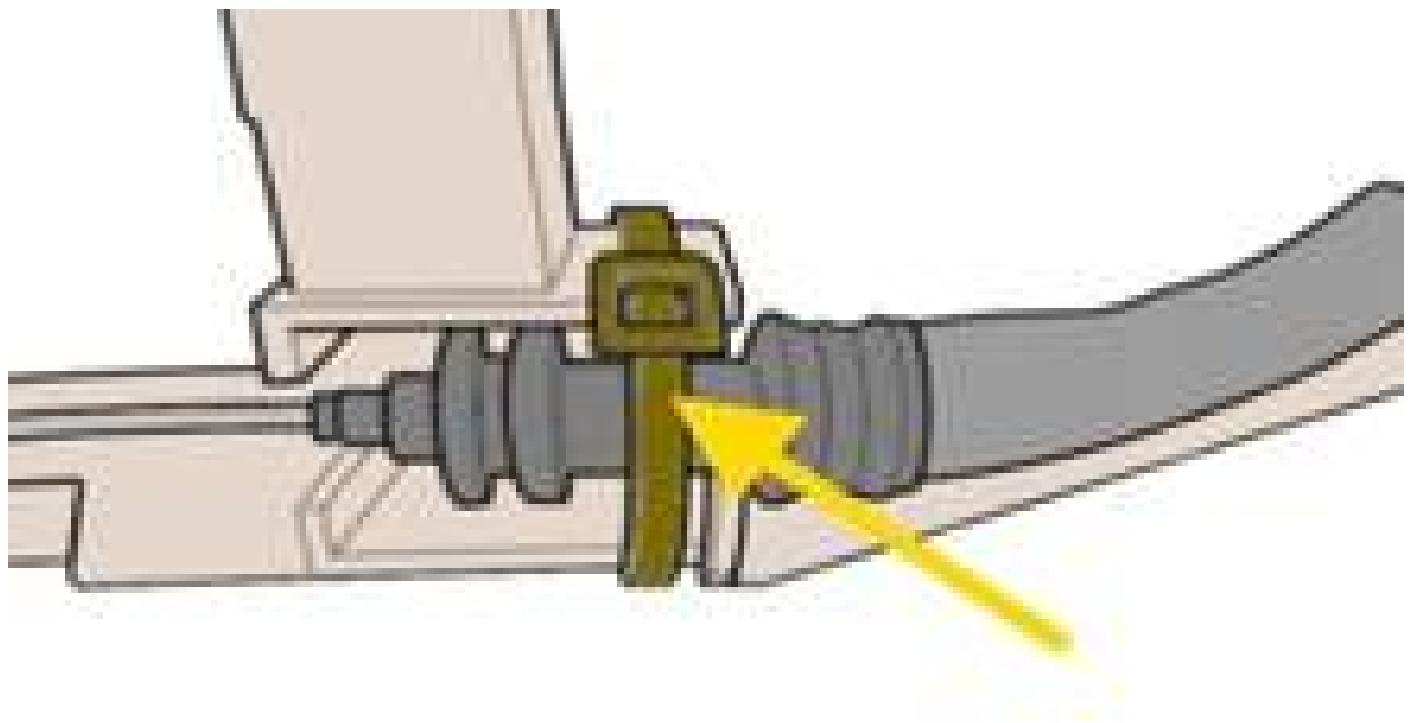

Die gesamte Entriegelungsmechanik visuell prüfen und ggf. instand setzen.

Die Türverkleidung in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder montieren.

Im Anschluss sollte eine Funktionsprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherrstellers zu beachten sind!