



## BMW F33 – Brak odtwarzania dźwięku

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Karta katalogowa   |                                                      |
| Producent          | BMW                                                  |
| Model pojazdu      | F33                                                  |
| Silnik             | 2.0i                                                 |
| Kod silnika        | N20                                                  |
| Rok produkcji      | 2015                                                 |
| Objawy             | Brak odtwarzania dźwięku oraz ostrzeżeń akustycznych |
| Zalecane narzędzie | mega macs X                                          |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

### Trwały zanik dźwięku i odgłosy chlupotania w kabinie pojazdu

W wymienionym powyżej typie pojazdu może dochodzić do całkowitego zaniku dźwięku. Ponadto podczas jazdy w kabinie pojazdu mogą być słyszalne odgłosy chlupotania. Jeśli występuje jedna z wyżej wymienionych usterek, pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów powinno być sprawdzenie wzmacniacza audio pod kątem przeniknięcia wilgoci. Jeśli podczas kontroli wzrokowej wzmacniacza zostaną zauważone ślady wody, należy zwrócić szczególną uwagę na odprowadzanie wody w obszarze tylnych podnośników szyby. Jeśli woda nie może prawidłowo odpłynąć w tym miejscu, duże jej ilości będą się gromadzić w odpływach wody, które po pewnym czasie mogą się przelać do bagażnika. Przyczyną tej usterki może być gromadzenie się zanieczyszczeń w odpływach wody oraz między progiem a odpływem. W celu przeprowadzenia testów na tylną boczną szybę można wylać wodę. Woda ta dostaje się do odpływów wody przez boczne szyby i powinna być stamtąd odprowadzana na zewnątrz. Podczas kontroli musi być widoczny wyciek wody w obszarze przed tylnymi kołami. Jeśli odpływy są zatkane, pomocne może się okazać wyczyszczenie i usunięcie dolnych korków z odpływów wody. W celu wyczyszczenia należy zdemontować osłony progów i boczne osłony podwozia zgodnie z

wytycznymi producenta. Po wyczyszczeniu elementów należy usunąć korki z obu odpływów wody. Po wykonaniu tych czynności woda powinna ponownie spływać prawidłowo. Jeśli na skutek wnikania wody uszkodzeniu uległy inne komponenty, należy je naprawić zgodnie z wytycznymi producenta. Problem został rozpoznany przez producenta pojazdu i poprawiony w ramach akcji serwisowej. Usterka ta może też występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.

#### Wskazówka

Przestrzegać instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.