

BMW i3 (I01) - Odgłosy w obszarze drzwi | HELLA

BMW

i3 (I01)

Rok produkcji: 2013

Odgłosy w obszarze drzwi

W tym przypadku klient skarży się na nieprzyjemne odgłosy skrzypienia przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi.


Poszukiwanie usterek:

Po bliższych oględzinach mechanizmu drzwi okazało się, że śruba mocująca zawiasu taśmowego drzwi jest poluzowana.

(może to dotyczyć wszystkich).

Naprawa:

- zdemontować śrubę mocującą
- sprawdzić otwór montażowy i śrubę pod kątem uszkodzeń (gwint itp.), w razie potrzeby naprawić lub wymienić
- dokręcić śrubę mocującą z momentem obrotowym (22 Nm) określonym przez producenta pojazdu (patrz rysunek)
- powtórzyć tę czynność dla wszystkich drzwi

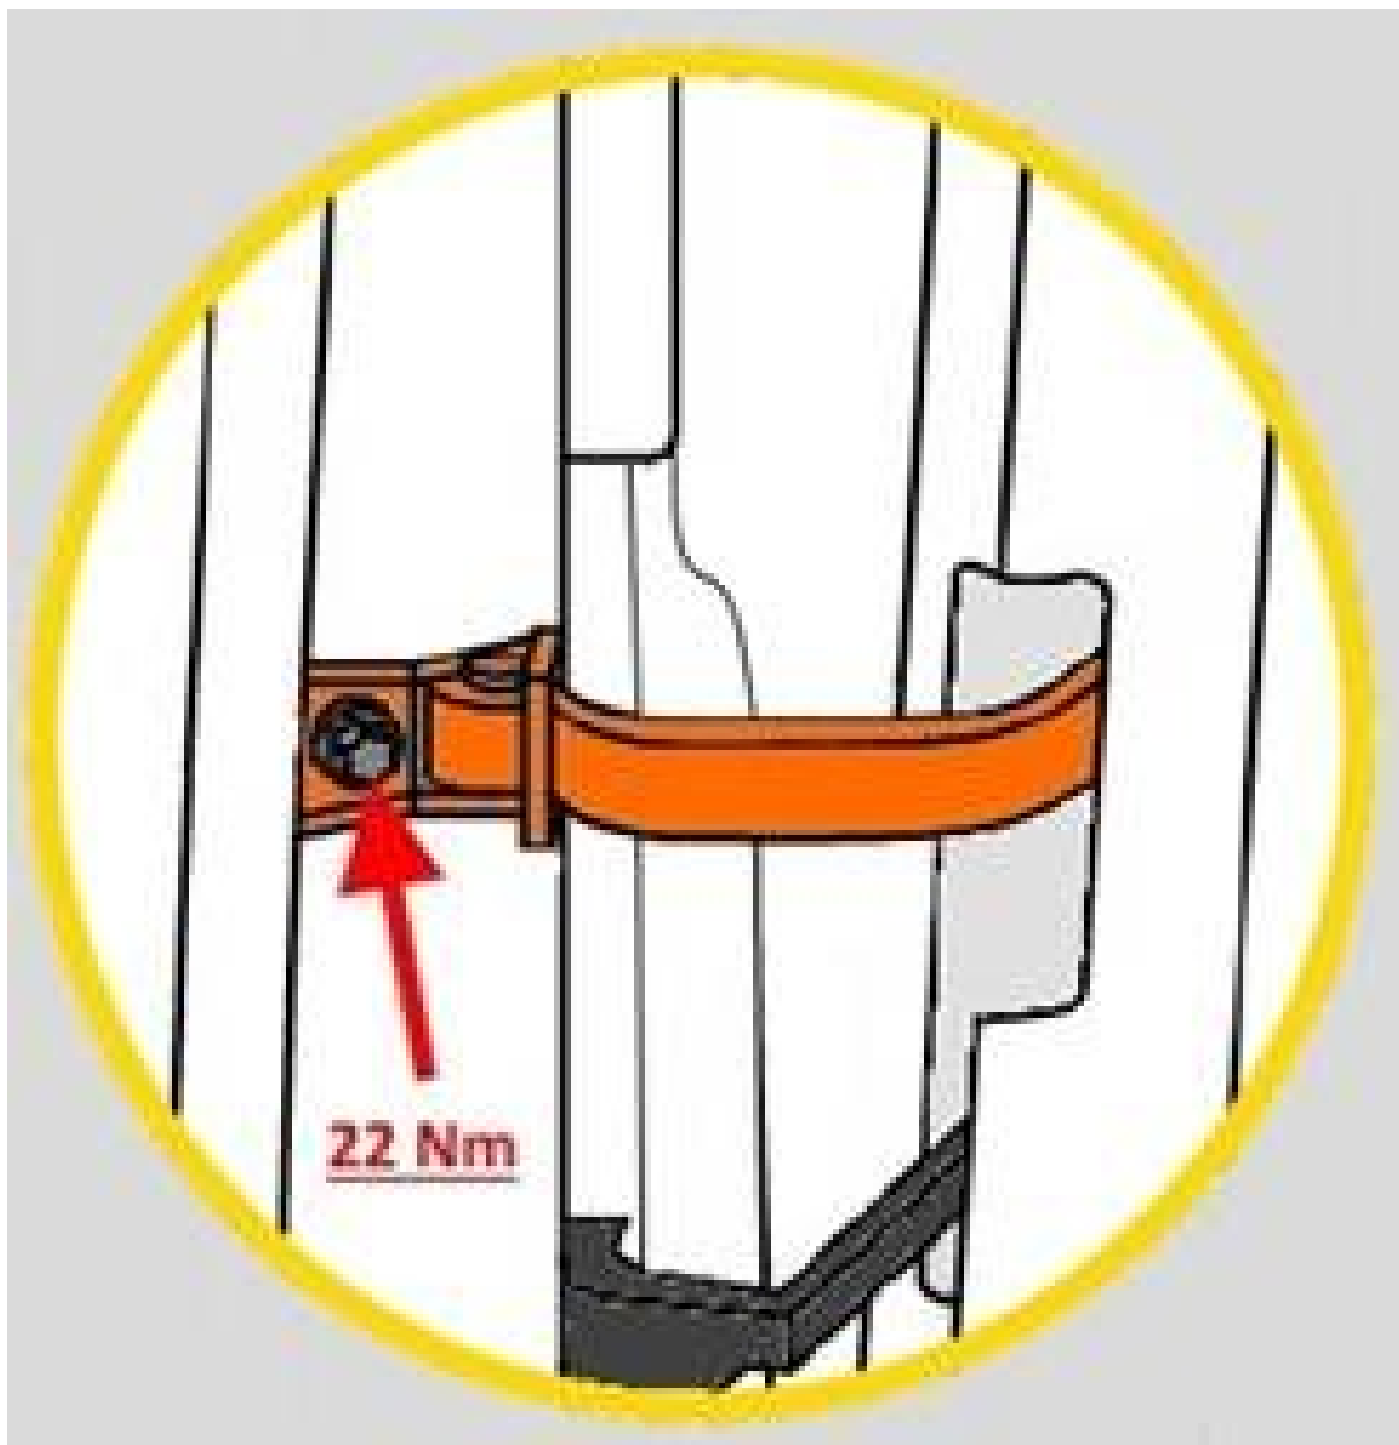

-śruba mocująca (ASA M8x22) nr OE 07147248803

Uwaga: pojazd elektryczny!

Elementy wysokonapięciowe, występuje ryzyko wypadku i zranienia (porażenie prądem)!