

BMW-Mini: R50/ R52/ R53 - Lampka kontrolna silnika zaczyna świecić | HELLA

Mini

BMW-Mini: R50/ R52/ R53

Wszystkie modele z kodem silnika W10 / W11

Rok produkcji: 2002–2006

Pęcherzyki powietrza w układzie chłodzenia.

Lampka kontrolna silnika zaczyna świecić.

Jeżeli w wymienionych pojazdach wskaźnik temperatury płynu chłodzącego waha się lub/i zaczyna świecić lampka kontrolna silnika, jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę pęcherzyki powietrza w układzie chłodzenia lub obiegu płynu chłodzącego. Dodatkowo może zostać zarejestrowany kod błędu P0128.

Kod błędu P0128 oznacza „Nieprawidłowe działanie: termostat płynu chłodzącego, temperatura płynu chłodzącego poniżej temperatury regulacji termostatu.

W celu usunięcia źródła błędu lub optymalnego odpowietrzenia obiegu płynu chłodzącego należy zastosować przyrząd podciśnieniowy do napełniania chłodnicy.

Wskazówka:

Przyrząd próżniowy do napełniania chłodnic służy do sprawdzania szczelności układu chłodzenia po naprawie oraz do napełniania bez zapowietrzenia. Do podłączenia przyrządu do zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia jest wymagany dodatkowy adapter z króćcem przyłączeniowym (patrz akcesoria).