

BMW Seria 5 - SRS - lampka ostrzegawcza zaczyna świecić | HELLA

BMW

Seria 5

Typ: E39

SRS - lampka ostrzegawcza zaczyna świecić

W wymienionych pojazdach przedostawanie się wody do kabiny pojazdu może spowodować włączenie lampki ostrzegawczej SRS.

Przedostanie się wody przez materiał izolacji dźwiękowej powoduje z reguły przemoczenie dywanika w kabinie pojazdu.

Może to wpływać negatywnie na funkcjonowanie układów elektronicznych w obszarze blachy dennej.

Aby wyeliminować ten problem, należy zdjąć osłony drzwi, sprawdzić, czy materiał izolujący nie jest wilgotny i w razie potrzeby uszczelnić taśmą uszczelniającą.

Odpowiednie komponenty elektryczne sprawdzić pod kątem wilgoci i korozji, a następnie osuszyć.

Materiały izolujące i dywaniki w kabinie należy następnie wysuszyć w odpowiedni sposób.