



BMW serii 1 – Lusterka boczne nie składają się przy korzystaniu z pilota

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	Seria 1 (F40)
Silnik	Wszystkie modele bez systemu bezkluczykowego
Rok produkcji	2019 -
Objawy	Funkcja składania lusterek / centralny zamek

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Awaria funkcji składania lusterek, ewentualnie nieprawidłowe działanie centralnego zamka

W wyżej wymienionych pojazdach może się zdarzyć, że lusterka boczne nie złożą się po zamknięciu pojazdu za pomocą pilota. Ponadto funkcja zamykania może działać nieprawidłowo przy korzystaniu z pilota. Przynajmniej może być błąd oprogramowania w sterowniku wielofunkcyjnym. Aby usunąć problem, należy najpierw sprawdzić akumulator pojazdu i napięcie w instalacji. W razie posiadania drugiego kluczyka z pilotem należy sprawdzić, czy funkcja działa przy użyciu tego kluczyka. Ponadto należy odczytać pamięci błędów i w razie potrzeby skasować je. Jeśli nie przyniesie to efektu, można przeprowadzić aktualizację oprogramowania sterownika wielofunkcyjnego w celu wyeliminowania problemu. Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii Mega-Macs. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.



Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.