



BMW serii 3 Gran Turismo - Odgłosy wycia w okolicy podwozia pojazdu

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	seria 3 Gran Turismo
Typ	F34
Rok produkcji	od 2013
Objawy	Odgłosy wycia w obszarze podwozia pojazdu, powyżej prędkości jazdy 90 km/h.

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


BMW serii 3 Gran Turismo - Odgłosy wycia

Jeśli zostanie stwierdzony taki objaw, to możliwą przyczyną jest zbyt duża szczelina na przejściu między przednią a środkową osłoną podwozia.

Sposób rozwiązania:

- Najpierw wymontować środkową osłonę podwozia.
- Dokładnie oczyścić obszar zaznaczony na zdjęciu i zamontować podkładkę piankową nr OE 16111181918 zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.
- Ponownie zamontować środkową osłonę podwozia.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy.

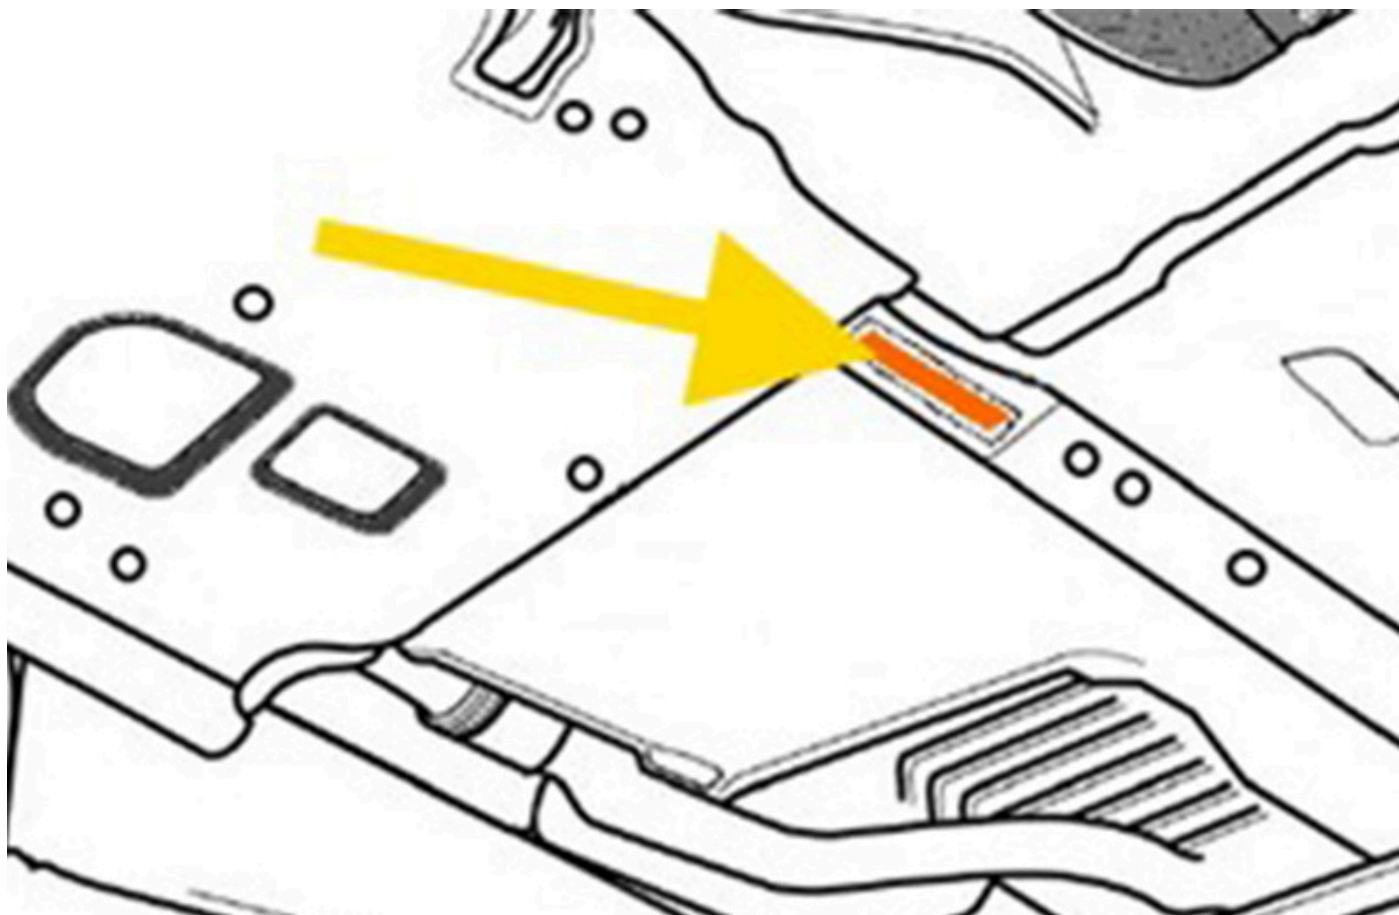

Dokładnie oczyścić obszar zaznaczony na zdjęciu i zamontować podkładkę piankową nr OE 16111181918 zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

Wskazówka

Należy pamiętać, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.