

BMW Wszystkie modele - Nie działa system regulacji dynamiki jazdy (DSC) | HELLA

BMW

Typoszereg: F10, F11, F12, F13, F18, F25

Wszystkie modele

Nie działa system regulacji dynamiki jazdy (DSC)

Świeci lampka ostrzegawcza ESP

Kod błędu: 480A66

Wyświetlenie we wskaźniku wielofunkcyjnym wymienionego wyżej błędu w połączeniu z komunikatem kontrolnym „Awaria DSC / brak stabilizacji pojazdu“ może mieć różne przyczyny. Błąd ten występuje przeważnie przy aktywnej funkcji Auto Hold oraz podczas ruszania. W niektórych sytuacjach błąd ten może zostać spowodowany przez kierowcę, jeżeli przy ruszaniu trzyma on za długo drugą stopę na pedale hamulca (kierowcy używający do obsługi pedałów dwóch stóp)

Czynności kontrolne

W celu ustalenia przyczyny błędu należy wykonać następujące czynności kontrolne:

sprawdzić, czy przełącznik pedału hamulca jest prawidłowo zamocowany i poprawnie działa
sprawdzić, czy pedał hamulca prawidłowo działa i poprawnie się cofa
sprawdzić okablowanie elektryczne i złącza wtykowe odpowiednich podzespołów

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać odpowiednich wskazówek naprawczych producenta pojazdu.