



BMW X3 F25 – Sporadycznie włączona kontrolka ostrzegawcza DSC

Karta katalogowa

Producent	BMW
Model pojazdu	X3 F25
Silnik	dowolny
Rok produkcji	do 08.2016
Objawy	Kontrolka ostrzegawcza DSC sporadycznie włączona. Możliwa awaria różnych systemów

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Kontrolka ostrzegawcza dynamicznej kontroli stabilności (DSC) zapala się sporadycznie – możliwa dodatkowa awaria różnych systemów

Kontrolka ostrzegawcza DSC może się sporadycznie zapalać w wyżej wymienionych seriach pojazdów. Ponadto na zintegrowanej tablicy wskaźników mogą się wyświetlać różne komunikaty Check Control. Jeśli podczas diagnostyki nie wykryto jednoznacznych usterek w urządzeniu peryferyjnym systemów, których dotyczy problem, szczególną uwagę należy zwrócić na wiązkę przewodów w prawym przednim nadkolu.


Płyn do spryskiwaczy spływający z przedniej szyby może powodować pęcznie osłon poszczególnych przewodów. Woda przedostająca się do wiązki przewodów może prowadzić do korozji i zwiększonej rezystancji. W celu przeprowadzenia dalszych testów należy zdemontować poszycie nadkola z przodu z prawej strony. Sprawdź wiązkę przewodów w tym obszarze pod kątem spękania izolacji kabli, korozji przewodów i połączeń wtykowych.

W przypadku wykrycia usterki w tym miejscu należy wymienić wiązkę przewodów. Aby zapobiec dalszym uszkodzeniom, producent pojazdu oferuje specjalny zbiornik odpływu wody. Numer części: 6112 6825706



WSKAZÓWKA

W tym zakresie należy też przestrzegać instrukcji serwisowych i instrukcji napraw producenta pojazdu!

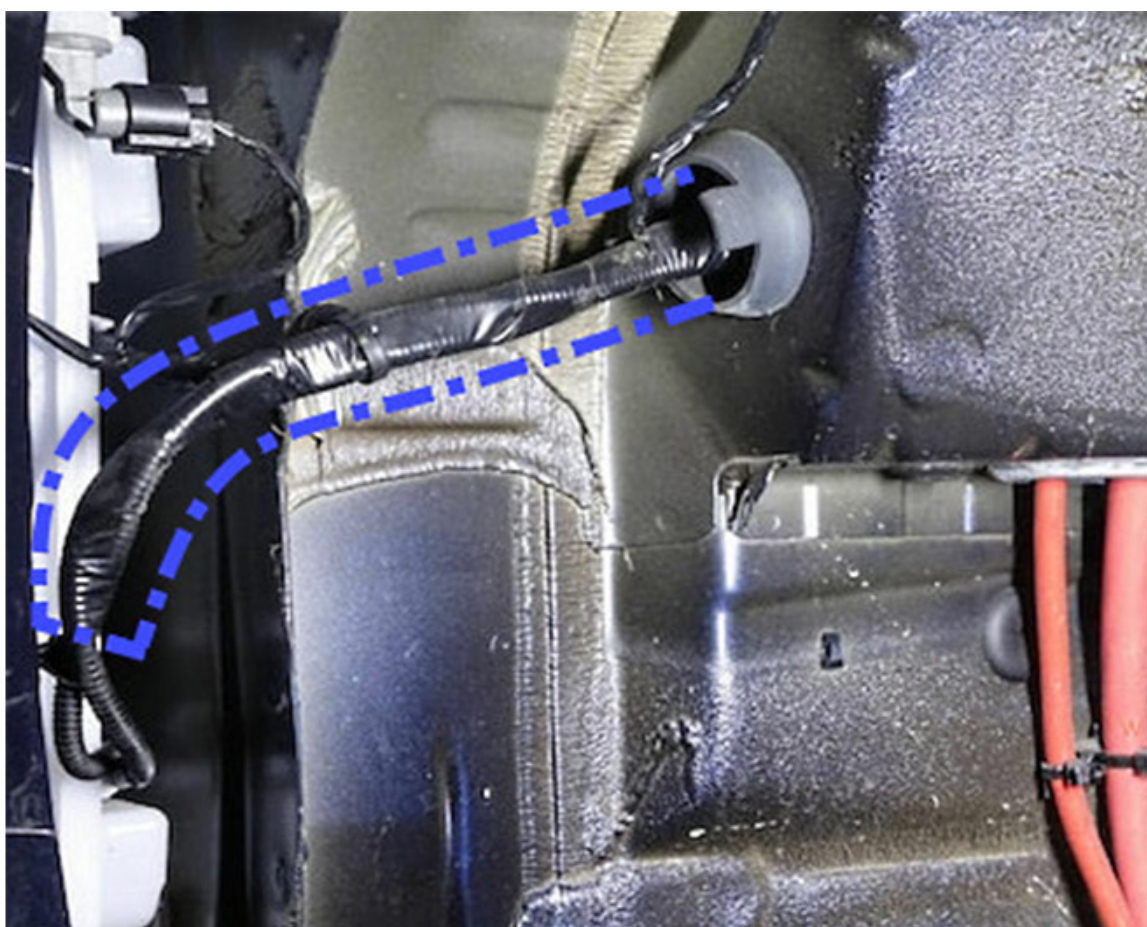

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.