

Citroen C4 Picasso - Uruchomienie silnika jest niemożliwe | HELLA

Citroen

Od roku budowy 2006


Wszystkie pojazdy z sekwencyjną skrzynią biegów

Uruchomienie silnika jest niemożliwe

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być wadliwe połączenie wtykowe. Ze względu na nieprawidłowy styk na wyświetlaczu w kokpicie jest wskazywany bieg „A1”, mimo że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym. To uniemożliwia rozruch silnika. Ponadto mogą zostać zarejestrowane kody błędów dotyczące skrzyni biegów. W takim przypadku należy sprawdzić, czy styk między przełącznikiem biegów a wtyczką wielokrotną jest prawidłowy, patrz rys. 1 i 2. Jeżeli jedna z wtyczek się poluzowała, należy na stałe przywrócić stabilne osadzenie.



Rys. 1

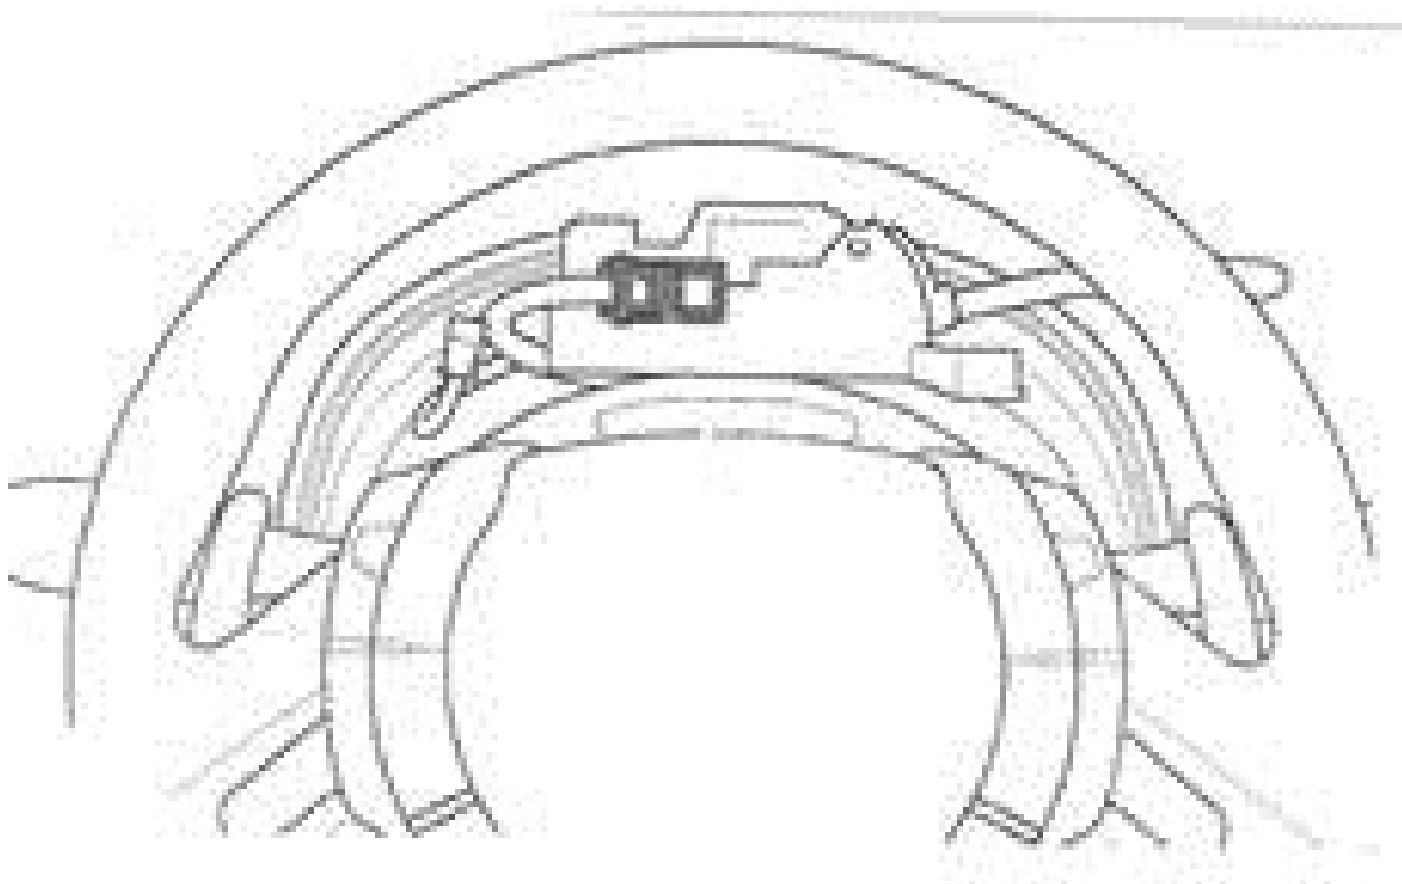

Rys. 2

ⓘ Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.