

Citroen C4 - Zaświecenie się kontrolki ostrzegawczej temperatury czynnika chłodzącego | HELLA

Citroen

C4

Wszystkie modele od 18 września 2006

Kod silnika: NFU (TU5JP4)

Jeśli w przypadku wyżej wymienionych pojazdów zaświeci się kontrolka ostrzegawcza temperatury czynnika chłodzącego, źródłem błędu może być czujnik temperatury czynnika chłodzącego.

Możliwy kod błędu to P0116.

Przyczyną błędnych wartości pomiarowych może być rysa welemencie pomiarowym czujnika temperatury czynnika chłodzącego lub zabudowanie błędnego czujnika temperatury czynnika chłodzącego.

Wskazówka!

Sprawdzić czujnik temperatury czynnika chłodzącego pod kątem jego poprawnej specyfikacji [(oznaczenie typu) oznaczenie (*96566364* producent Valeo)].


Przy odstępstwach w wartościach pomiarowychbr /> (patrz dane techniczne / strona 2)br /> w celu usunięcia błędu trzeba zabudować nowy, zmienionybr /> czujnik temperatury czynnika chłodzącego.

Czujnik temperatury czynnika chłodzącego:

Numer części zamiennej (cz. zam.): nr cz. zam.: 1338.F8

Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Hella: 6PT.009 309-221

Czujnik temperatury – dane techniczne – wskaźnikibr /> (informacje ogólne / dane te są niezależne od modelu)

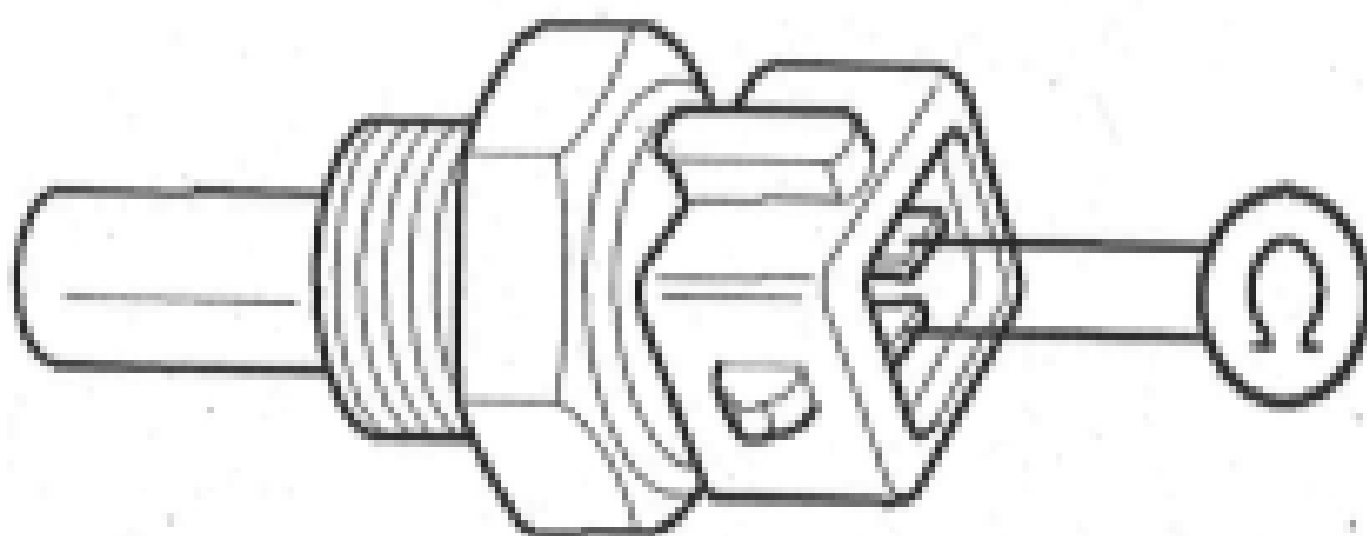

Temperatura