

Citroen Xsara Picasso - Awaria działania lewego reflektora | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Wszystkie modele 2005–2010

Awaria działania lewego reflektora

W przypadku reklamacji dotyczącej awarii działania lewego reflektora w wyżej wymienionych modelach przyczyną może być uszkodzona/wadliwa wiązka kablowa w obszarze urządzenia audio. Uszkodzenie izolacji lub izolacji kilku kabli przez „szorowanie” po obudowie urządzenia audio następuje ze względu na błędne ułożenie wiązki kablowej.

Może to spowodować zakłócenie działania wielofunkcyjnego urządzenia sterującego lub zwarcie.

W tym celu najpierw sprawdzić bezpiecznik pod kątem działania, a następnie wymontować urządzenie audio i sprawdzić wiązkę kablową/izolację kabla w tym obszarze pod kątem uszkodzeń, naprawić lub w razie potrzeby wymienić i ułożyć poprawnie.