

Citroen Xsara Picasso - Świecenie lampki kontrolnej silnika | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Rok produkcji: 2005 do 2007

Wszystkie modele 1,8 l z nadmuchem powietrza wtórnego.

Świecenie lampki kontrolnej silnika

Jeżeli zostanie zgłoszony powyższy problem, a dodatkowo zostanie odczytany kod błędu P0410, przyczyną może być uszkodzenie filtra pompy powietrza wtórnego.

Kod błędu jednoznaczny z:

- P0410, `Nieprawidłowe działanie nadmuchu powietrza wtórnego, pompa powietrza wtórnego, zawór powietrza wtórnego, węże powietrza wtórnego`.

Uszkodzenie filtra pompy powietrza wtórnego może powodować powstawanie zanieczyszczeń od wewnątrz.

Ponadto w pojazdach, w których w krótkich odstępach czasu miało miejsce kilkanaście rozruchów na zimno, w pewnych sytuacjach zawór nastawczy/zawór elektromagnetyczny powietrza wtórnego może zacisnąć się w ustawieniu otwartym.

W takim przypadku postępować w następujący sposób:

- Dokładnie oczyścić wąż powietrza wtórnego.
- Wymienić pompę powietrza wtórnego.
- Sprawdzić działanie zaworu nastawczego/zaworu elektromagnetycznego powietrza wtórnego, w razie potrzeby wymienić.
- Skasować kod błędu.