

Dacia Duster - Awaria bocznego kierunkowskazu | HELLA

Dacia

Dacia Duster

Rok produkcji: 2010 - 2018

Awaria bocznego kierunkowskazu

Przyczyną awarii bocznego kierunkowskazu (rys. 1) w powyższym modelu może być uszkodzony przewód przyłączeniowy.

Z powodu nieprawidłowego ułożenia przewodu przyłączeniowego (rys. 2) jego izolacja może ocierać się o ostre lub zagięte krawędzie nadwozia na skutek drgań, wibracji itd. podczas jazdy, doprowadzając do przerwania przewodu lub zwarcia.

W celu przeprowadzenia analizy należy wymontować koło i osłonę nadkola (rys. 3). Naprawić uszkodzony przewód. Następnie prawidłowo ułożyć przewody (ewent. uwzględnić osłonę przewodów).

Przeprowadzić kontrolę działania (rys. 4).

Rys. 4