



Fiat 500 X – Silnik gaśnie po uruchomieniu

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	500X
Rok produkcji	2014 – 2017
Objawy	Nie można uruchomić silnika Silnik gaśnie po uruchomieniu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Silnik gaśnie po uruchomieniu

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów, przy niskich temperaturach zewnętrznych (-10°C) silnik może zgasnąć chwilę po uruchomieniu. Dzieje się tak często, gdy pojazd stał przez noc.

Szczególnie podczas jazdy na krótkich dystansach w układzie wydechowym gromadzi się kondensat, który przy niskich temperaturach zewnętrznych zamarza i blokuje przepływ spalin. Powoduje to zgaśnięcie silnika po uruchomieniu.

Aby temu zaradzić, należy w dolnej części tłumika tylnego wywiercić otwór o maksymalnej głębokości 25 mm i średnicy 3 mm. Zapewnia to odprowadzenie wody kondensacyjnej.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.