

Fiat Panda - Abblendlicht ohne Funktion | HELLA

Fiat

Fiat Panda

Bj.: 2003 bis 2013

Abblendlicht ohne Funktion

Wird die oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine schlechte Kontaktierung der Anschlussbuchse vom Sicherungskasten sein (Abb.1).



Abb. 1

Abhilfe:

Im Rahmen der Fehlersuche sollte zuerst die Kontaktierung des 10-Pin Mehrfachsteckers (Abb.2) an der Rückwand des Sicherungskastens/ Relaisplatte-2 geprüft werden. Hier kann aufgrund

von übermäßiger Wärmeabgabe die Kontaktierung der Steckerpins des Abblendlicht negativ beeinflusst sein.

Zur Reparatur bietet der Fahrzeughersteller ein Reparaturkit für den Kabelbaum an (Art.-Nr.: 71745167).



Abb. 2

Sicherungen prüfen:

F12= Abblendlicht rechts 10A

F13= Abblendlicht links 10A

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

