

Ford Explorer - Klimatyzacja z tylnym parownikiem | HELLA

Ford Explorer

Rok produkcji 2002 - 2005

Klimatyzacja z tylnym parownikiem

Nietypowe odgłosy

W przypadku ww. pojazdów mogą występować nieprzyjemne gwizdzące i/lub brzęczące odgłosy pochodzące z tylnej części pojazdu. Problem dotyczy tylko pojazdów z 2-gim parownikiem (tylnym). Odgłos ten słychać szczególnie przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności.

- Sprawdzić przebieg przewodów czynnika chłodniczego prowadzących do parownika tylnego i od parownika głównego pod kątem przetarć wzgl. kontaktu z karoserią i osłonami
- Sprawdzić, czy system klimatyzacji zawiera prawidłową ilość czynnika chłodniczego (odessać, odpowietrzyć i napełnić na nowo)

Jeżeli opisane wyżej czynności nie usunęły problemu, źródłem odgłosów może być zawór rozprężny. W celu uzyskania dostępu do zaworu rozprężnego wystarczy poluzować i ostrożnie przechylić prawą osłonę w tylnej części pojazdu. Śrubę mocującą zaworu rozprężnego należy dokręcić momentem obrotowym 23 Nm.

br />br />