

Ford Focus C-Max - Świeci lampka ostrzegawcza ABS | HELLA

Ford Focus

Model: C-Max 1,6 16V TDCI

Rok produkcji: od 2006

Wszystkie modele z systemem ABS/ESP

Świeci lampka ostrzegawcza ABS

Kod błędu: C1288

Czujnik ciśnienia

Wadliwy obwód elektryczny

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe działanie czujnika ciśnienia hamowania.

Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie hamowania w układzie hydraulicznym i przekazuje zmierzoną wartość do sterownika. Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku. Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na czujniku jest niemożliwy, należy w tym przypadku najpierw sprawdzić zasilanie napięciem i elementy peryferyjne systemu ABS. Jeżeli wszystkie zmierzone wartości są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić czujnik ciśnienia.

