



Ford Focus ST – Nieprawidłowe działanie silnika z podwyższonym zużyciem oleju

Karta katalogowa	
Producent	Ford
Model pojazdu	Focus
Silnik	HYDA, HWDA
Rok produkcji	od 2004
Objawy	Nieprawidłowe działanie silnika z podwyższonym zużyciem oleju

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Ford Focus ST – Nieprawidłowe działanie silnika z podwyższonym zużyciem oleju

Jeśli w wyżej wymienionych modelach pojazdów obserwuje się nieprawidłowe działanie silnika ze zwiększonym zużyciem oleju, to możliwą przyczyną jest uszkodzenie odpowietrznika skrzyni korbowej. W niektórych przypadkach pojawiały się dodatkowo odgłosy brzęczenia lub piszczenia.

Odgłosy spod maski. Jeśli odgłos zmienia się po otwarciu korka wlewu oleju na biegu jałowym, należy przyjąć usterkę. Z powodu uszkodzonej membrany brak jest skutecznego oddzielenia obiegu oleju od gazów wału korbowego. Olej silnikowy dostaje się w ten sposób do układu ssącego i powoduje opisane wyżej problemy.

WSKAZÓWKA

W tych modelach odpowietrznik wału korbowego i obudowa filtra oleju stanowią jedną całość i w przypadku uszkodzenia muszą być wymienione razem. Usterka ta może wystąpić również w innych modelach posiadających takie same silniki.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.