

Ford Transit - Silnik zatrzymuje się | HELLA

Ford

Transit 2,0

Data produkcji: 2001 – 2005

Kod silnika: D2FA

z pompą wtryskową VP30

Silnik zatrzymuje się

W podanych wyżej pojazdach może dochodzić do zatrzymywania się silnika po krótkim dodaniu gazu lub po najechaniu na dziurę.

Charakterystyczny jest fakt, że przy wystąpieniu usterki w czasie odczytywania parametrów dawka wtrysku spada do 0 mg/suw.

Przyczyną podanego objawu jest niedostateczne zasilanie napięciem sterownika silnika, co jest spowodowane uszkodzeniem bezpiecznika.

Do uszkodzenia bezpieczników mogło dojść wskutek mechanicznego naprężenia skrzynki bezpieczników.

W takim przypadku za usterkę może być odpowiedzialne mikropęknięcie bezpiecznika (15 A) w gnieździe 2,05.

Usterkę daje się usunąć poprzez wymianę uszkodzonego bezpiecznika.