

Honda S2000 - Opóźnione przyspieszenie | HELLA

Honda

S2000

Wszystkie modele od VIN-JHMAP1-5S200063

Opóźnione przyspieszenie

Jeśli w przypadku tych pojazdów klient zgłasza nieprawidłową pracę silnika na biegu jałowym lub opóźniony wzrost mocy przy przyspieszaniu, przyczyną może być wadliwy czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. W ramach diagnostyki błędu należy również sprawdzić, czy wyżej wymienionego błędu nie powoduje niepoprawne połączenie wtyku czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym. Aby usunąć błąd w przypadku wady czujnika, wymienić czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jeśli problem leży w styku czujnika (np. ze względu na wibracje), istnieje możliwość zamocowania czujnika za pomocą opaski kablowej; przestrzegać wymiarów szczeliny (patrz zdjęcie).

