



Hyundai i20 – Kod błędu C1603

Niewystarczające wspomaganie układu kierowniczego

Karta katalogowa	
Producent	Hyundai
Model pojazdu	i 20
Kod błędu	C1603
Rok produkcji	2009-2015
Objawy	Kod błędu C1603 – Niewystarczające wspomaganie układu kierowniczego lub opory ruchu wspomagania układu kierowniczego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Opory ruchu wspomagania kierownicy w samochodzie Hyundai i 20 – pojawia się kod błędu C1603

Jeśli elektryczne wspomaganie kierownicy w wyżej wymienionych pojazdach wykazuje opory ruchu lub wspomaganie kierownicy jest niewystarczające, można najpierw odczytać pamięć usterek w sterowniku układu kierowniczego. Jeżeli jest tu zapisany kod błędu C1603 (aktywna ochrona przed przeciążeniem termicznym), możliwą przyczyną jest przeciążenie silnika elektrycznego układu wspomagania kierownicy. Może to być spowodowane ciągłym przytrzymywaniem kierownicy przy maksymalnym skręcie. Uruchamia to zabezpieczenie przed przegrzaniem, co oznacza, że wspomaganie kierownicy działa tylko w ograniczonym zakresie.

Aby temu zaradzić, należy skasować kod błędu i nie używać kierownicy stale przy pełnym kącie skrętu.

Informacja ta może dotyczyć także innych modeli pojazdów.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.