



Hyundai Santa FE – Kod błędu C1274, ABS nie działa

Karta katalogowa	
Producent	Hyundai
Model pojazdu	Santa FE
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2002 – 2006
Objawy	Kod błędu C1274 – „Nieprawidłowe działanie czujnika przyspieszenia”; układ ABS nie działa; świeci się lampka kontrolna ABS

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Hyundai Santa FE – Kod błędu C1274 – „Nieprawidłowe działanie czujnika przyspieszenia”

W przypadku wykrycia wyżej wymienionej usterki może to również oznaczać uszkodzony pierścień czujnika ABS. Sterownik ABS stale porównuje i ocenia wartości czujnika przyspieszenia i czujników prędkości kół. Jeśli ww. kod błędu zostanie zapisany w sterowniku, może to również oznaczać nieprawidłowe parametry.

Możliwą przyczyną w tym przypadku może być pęknięty pierścień czujnika ABS. Czujnik prędkości koła na odpowiedniej osi wysyła do sterownika błędny sygnał. W takim przypadku w ramach diagnozy należy uwzględnić porównanie sygnałów wszystkich czujników prędkości koła.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.