




Hyundai Tucson – Kody błędu P0320, P0321, P0322, P0323 i nie można uruchomić silnika

Karta katalogowa

Producent	Hyundai
Model pojazdu	Tucson
Silnik	Benzyna
Rok produkcji	2004 – 2010
Objawy	Kody błędów P0320, P0321, P0322, P0323 Problemy z rozruchem Silnik gaśnie


 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nie można uruchomić silnika / Silnik gaśnie

W ww. samochodach mogą pojawić się problemy z uruchomieniem silnika. Mogą też wystąpić przerwy w zapłonie. W sterowniku silnika często zapisywane są kody błędów P0320, P0321, P0322, P0323 (zapłon). Przyczyną może być sporadyczne przerywanie sygnału czujnika wału korbowego.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Odłączyć wtyczkę od czujnika wału korbowego i sprawdzić piny, czy nie są zabrudzone lub skorodowane
- W razie potrzeby należy oczyścić lub wymienić piny.
- Jeśli piny złącza są w porządku, przyczyną może być uszkodzenie czujnika
- Po wykonaniu naprawy skasować pamięć błędów
- Przeprowadzić jazdę próbną

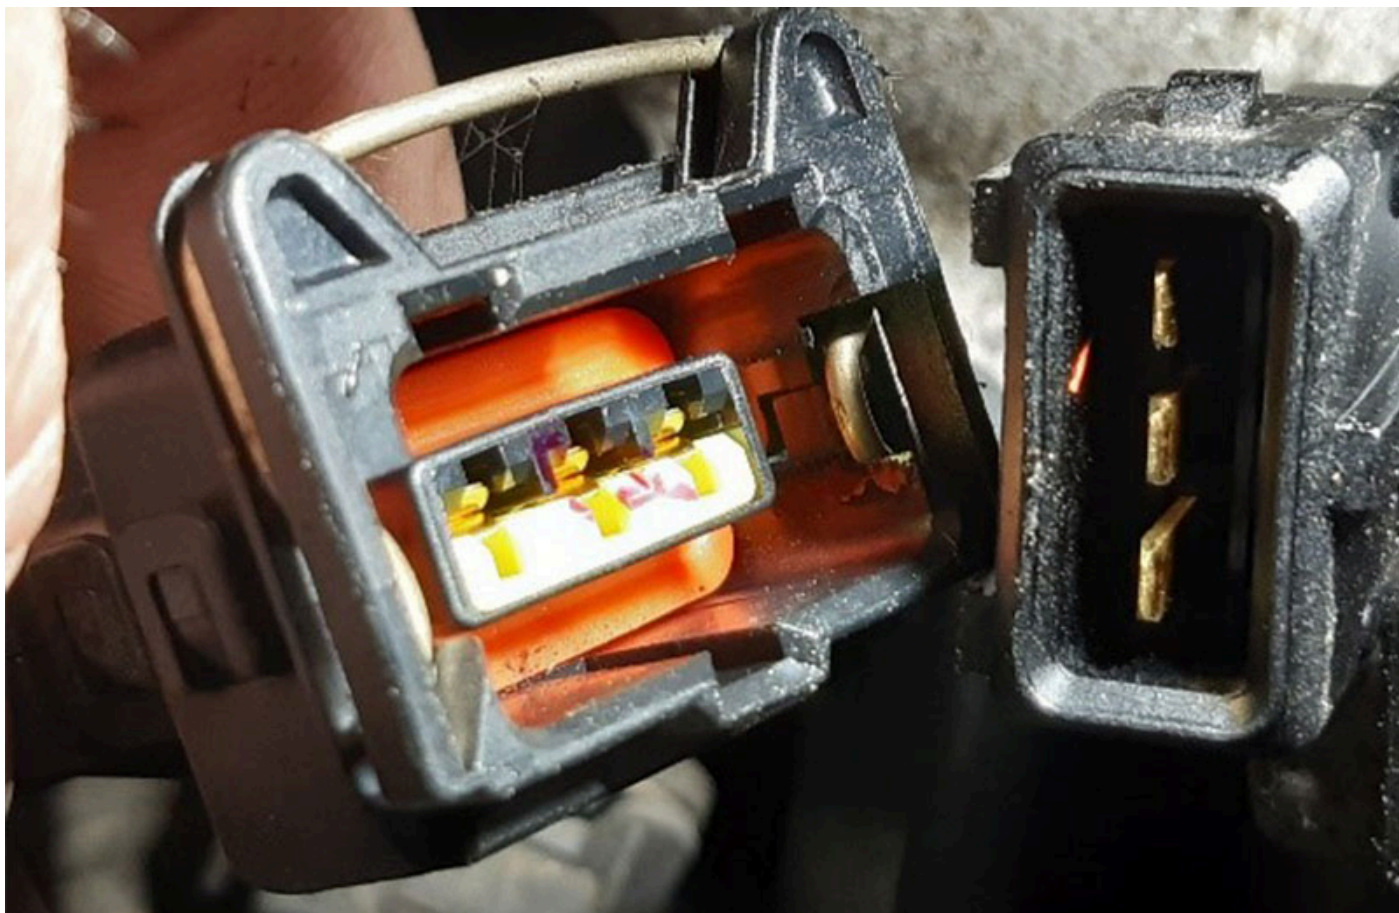

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.