

Hyundai Tucson - Samochód przełącza się na tryb awaryjny | HELLA

Hyundai Tucson

Silnik 2,0 CRDI R Euro 5

Rok produkcji: od 2004

Samochód przełącza się na tryb awaryjny

Świeci się lampka kontrolna silnika

Kod błędu: P0401

Układ recyrkulacji spalin (AGR), rozpoznano niewystarczający przepływ

Jeśli oprócz powyższej usterki w pamięci błędów sterownika zapisany jest kod błędu P0401, przyczyną może być zanieczyszczona chłodnica układu recyrkulacji spalin.

W przypadku tego typu silnika (R) zawór recyrkulacji spalin jest mniej obciążony przez skondensowane opary i zanieczyszczenie nagarem, ale pozostałości spalania mogą doprowadzić do zanieczyszczenia lub zapchania chłodnicy układu recyrkulacji spalin.

Instrukcja naprawy

Wymontować chłodnicę układu recyrkulacji spalin i w zależności od stopnia zabrudzenia wyczyścić ją przy pomocy odpowiednich środków czyszczących.

Jeśli chłodnicy układu recyrkulacji spalin nie można wyczyścić, należy ją wymienić.

W tym przypadku należy przestrzegać instrukcji napraw i konserwacji producenta pojazdu!

Usterka może też występować w innych modelach podanego producenta, wyposażonych w silniki o takiej samej konstrukcji.