

Jeep Compass - Reflektory bi-halogenowe | HELLA

Jeep

Compass

Rok produkcji: 02/2013 – 04/2013

Reflektory bi-halogenowe

Światło do jazdy dziennej jest przyciemniane po nieprawidłowej stronie

W przypadku ww. pojazdów klienci zgłaszają, że po włączeniu kierunkowskazu następuje przyciemnienie lub wyłączenie światła do jazdy dziennej po przeciwległej stronie.

Przyczyną opisanego problemu jest pomylenie pozycji złączy wtyczki w skrzynce przekaźników tablicy rozdzielczej.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Warsztat zamienia w tych pojazdach miejscami kable WT/GN = (biały/zielony) i WT/BL = (biały/niebieski) wtyczki (skrzynka przekaźników, tablica rozdzielcza).