



Kia Niro – Odgłosy z komory silnika

Karta katalogowa	
Producent	Kia
Model pojazdu	Niro
Silnik	Wszystkie modele z napędem hybrydowym
Kod silnika	G 4 LE
Rok produkcji	2018 – 2019
Objawy	Odgłosy spod maski
Kod błędu	P2600

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Odgłosy z komory silnika + kod błędu P2600

Jeśli z komory silnika wyżej wymienionych pojazdów dochodzą nietypowe odgłosy, przyczyną może być uszkodzona elektryczna pompa wody. Często kod błędu P2600 (pompa wody) jest również zapisywany w sterowniku.
Może to być spowodowane wewnętrzną korozją spowodowaną przedostawaniem się wody do silniczka pompy. W celu usunięcia problemu należy wykonać następujące czynności:

- Wymontować i zdemontować pompę wody
- Jeśli nie ma oznak korozji: Naprawić pompę przy użyciu zestawu naprawczego (251000-3HZ0FFF)
- Jeśli jest widoczna korozja, należy wymienić pompę
- Sprawdzić złącze pompy wody pod kątem korozji i w razie potrzeby wyczyścić/naprawić
- Napełnić/odpowietrzyć układ chłodzenia i sprawdzić jego szczelność
- Skasować pamięć błędów
- Przeprowadzić jazdę próbną

UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE

Prace mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym specjalistycznym warsztacie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdu dotyczących napraw, konserwacji i bezpieczeństwa!





Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.