

Kia Rio - Włącza się lampka kontrolna silnika | HELLA

Kia

Rio

Wszystkie modele, 2000 - 2004

Liczba obrotów silnika waha się.

Jeżeli w wymienionych pojazdach lampka kontrolna silnika sygnalizuje błąd, a dodatkowo klient zgłasza, że obroty silnika wahają się, usterka może być spowodowana przez potencjometr przepustnicy.

W celu wyeliminowania problemu należy najpierw sprawdzić wzrokowo i oczyścić styki potencjometru przepustnicy oraz wtyku wielokrotnego wiązki kablowej.

Wskazówka:

Sprawdzić napięcia na zaciskach potencjometru przepustnicy w następujący sposób.

- Potencjometr na zacisku (masa) ok. 0 V.
- Potencjometr po stronie zasilania napięciowego ok. 5 V.
- Zacisk potencjometru (sygnał) – napięcie zmieniające się odpowiednio do ustawienia przepustnicy.

W razie uszkodzenia czujnika należy go wymienić. Hella posiada w ofercie czujniki przeznaczone dla różnych modeli pojazdów.

