

# Lancia Ypsilon - Lampka ostrzegawcza ESP świeci | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

VIN: 3002025 - 3082107

Wszystkie modele z elektronicznym programem stabilizacji (ESP)

Kod błędu C 1131

## Lampka ostrzegawcza ESP świeci

Jeżeli powyższy kod błędu zostaje stwierdzony w związku ze świecącą lampką kontrolną ESP, możliwą przyczyną może być czujnik ciśnienia płynu hamulcowego. Błąd prawidłowości sygnału w analizie ciśnienia prowadzi w tej sytuacji do zapisania błędu w sterowniku.

Ponieważ pomiar w czujniku jest niemożliwy, w takim przypadku należy najpierw sprawdzić zasilanie napięciowe i peryferia układu ESP. Jeżeli wszystkie wyniki kontroli odpowiadają wartościom zadany, należy wymienić czujnik ciśnienia.

## Wskazówka

Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego jest zainstalowany w zespole hydraulicznym (A) i osobna wymiana jest niemożliwa.

W przypadku uszkodzenia należy więc wymienić cały zespół hydrauliczny.

