

Land Rover V6 - Kontakt przewodu DRS z przewodem plusowym akumulatora | HELLA

Land Rover

Range Rover Sport

V6

Rok produkcji: 2012

Numer VIN: LW000016 do -323768

Kontakt przewodu DRS z przewodem plusowym akumulatora

W podanym wyżej pojeździe może dochodzić do styku przewodu DRS (Dynamic-Response-System) z przewodem plusowym akumulatora.

Ze względu na stały kontakt obu przewodów może dojść do uszkodzenia izolacji przewodów.

Kontakt z przewodem plusowym akumulatora może spowodować nagrzanie się przewodu DRS. To z kolei może być przyczyną awarii elektronicznych podzespołów.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu.

W warunkach warsztatowych sprawdza się przewody pod kątem przetarć i w razie potrzeby wymienia.

W pojazdach, których dotyczył ten problem, jest montowany dodatkowy klips, który zapewnia wystarczający odstęp między przewodami.