

Mazda 3, 6, XC-7 - Tempomat nie działa | HELLA

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Kod silnika: R2AA (2,2 MZR-CD)

Tempomat nie działa,

silnik podczas jazdy zatrzymuje się

Jeżeli w podanych wyżej pojazdach zgłaszane jest gaśnięcie silnika podczas jazdy, to przyczyną może być uszkodzenie czujnika wałka rozrządu. Dodatkowo nie działa tempomat i włącza się lampka kontrolna silnika, a ponadto nie funkcjonuje prędkościomierz i/lub obrotomierz.

W pamięci sterownika silnika zostaje zapisany następujący kod błędu:

- P0341 równoważny z:

czujnik położenia wałka rozrządu A, rząd cylindrów 1,

poluzowany czujnik/nadajnik impulsów, szczelina powietrzna, wiązka przewodów.

W celu rozwiązania problemu, powinno się sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu oraz przewód łączący czujnik ze sterownikiem silnika pod kątem ciągłości i zwarcia, a w razie potrzeby wymienić.