

Mazda 3 - Awaria silniczka wycieraczek szyby przedniej | HELLA

Mazda

Mazda 3 (1 generacja)

Seria: od stycznia 2008 do marca 2009

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszone zakłócenie funkcjonowania silniczka wycieraczek szyby przedniej, możliwą przyczyną jest korozja połączenia silniczka wycieraczek przedniej szyby z masą. Utrata styku może spowodować całkowitą awarię silniczka. W celu naprawienia należy zamontować (dodatkowy) kabel masowy.

- Zamontować dodatkowy kabel masowy.
- Sprawdzić bezpiecznik.
- Sprawdzić działanie silniczka wycieraczek szyby przedniej.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której w razie potrzeby zostanie zamontowany (dodatkowy) kabel masowy.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględnić w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi awarii silniczka wycieraczek szyby przedniej.