

# Mazda 3 - Nieprawidłowa praca silnika | HELLA

Mazda

Mazda 3

Wszystkie modele z kodem silnika MZR-CD

(RF-Turbo)

## Nieprawidłowa praca silnika.

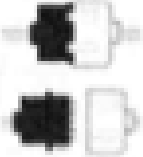
Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego regulatora ciśnienia paliwa. Dodatkowo mogą zostać zgłoszone następujące problemy:

- Sporadyczne przerwy w pracy silnika.
- Sporadyczna utrata mocy.
- Nieprawidłowe zachowanie podczas rozruchu na zimno.
- Silnik nie przyspiesza prawidłowo.

Czasami może się również włączać lampka kontrolna silnika i może zostać zapisany kod błędu P0089.

Najpierw należy sprawdzić, czy w obiegu paliwa nie jest zasysany nadmiar powietrza lub czy nie ma przecieków, dodatkowo sprawdzić lub wymienić filtr paliwa.

Element konstrukcyjny należy sprawdzać z wyciągniętą wtyczką.

| Klemmen | Leitungsfarbe/Nummer |  | Prüfbedingung | Richtwert |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| A u. B  | gr/rt u. gn/ws       |  | 20°C          | 2,1 Ω     |

Jeżeli w tym miejscu nie ma żadnych usterek, należy założyć, że chodzi o uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego regulatora ciśnienia paliwa.