

Mazda Modele 3er/6er - Niespokojna praca silnika | HELLA

Mazda

Modele 3er/6er

Kod silnika: PE, PY

Rok produkcji: 10/2013 – 02/2014

Niespokojna praca silnika

Silnik sporadycznie gaśnie

W przypadku ww. pojazdów reklamowane jest niekontrolowane wyłączanie silnika.

Możliwą przyczyną może być błąd oprogramowania sterownika silnika.

Wadliwe sterowanie pompą paliwa powoduje niedostateczne zasilanie paliwem, niespokojną pracę, a niekiedy również gaśnięcie silnika.

Jeżeli nie można stwierdzić żadnych innych przyczyn, należy sprawdzić wersję oprogramowania i w razie potrzeby przeprowadzić aktualizację.

Aktualizację może przeprowadzić tylko autoryzowany warsztat serwisowy.

u>Wskazówka dotycząca naprawy:/u>

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka.

Należy jednak przyjąć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Pojazdy, których dotyczy problem:

Model 3, nr podwozia: JJMZGJ****21154413 do -169715

Model 6, numer podwozia: JMZBM****21124994 do -140890