

Mercedes-Benz C-Klasse (W204) - Sporadyczna awaria oświetlenia tablicy rozdzielczej | HELLA

Mercedes-Benz

Klasa C (W204)

Rok produkcji: 2007 - 2014

Sporadyczna awaria oświetlenia tablicy rozdzielczej

Jeśli powyższy problem zostanie wykryty w wyżej wymienionym pojeździe, możliwą przyczyną może być uszkodzenie wiązki przewodów czujnika deszczu/oświetlenia otoczenia.

Ponadto, sporadyczne awarie mogą wystąpić w działaniu oświetlenia zewnętrznego oraz w sterowaniu wycieraczkami spowodowane przez czujnik deszczu.

W systemie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat -- Awaria automatyki świateł reflektorów --.

- Może zostać zapisany kod usterki B22E34A.

Wskazówka dotycząca naprawy

- Sprawdzić wiązkę przewodów czujnika oświetlenia otoczenia/czujnika deszczu.

- W obszarze skrzynki bezpieczników może dojść do uszkodzenia z powodu nieoptymalnego ułożenia kabla.

Naprawa:

Sprawdzić wiązkę przewodów pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby naprawić i upewnić się, że wiązka jest prawidłowo ułożona, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.