

Mercedes Benz ML 270 CDI - Świeci lampka kontrolna silnika | HELLA

Mercedes Benz

ML 270 CDI

Rok produkcji: 11.1999 - 06.2005

Silnik: OM 612963

Świeci lampka kontrolna silnika

Pojazd w trybie jazdy awaryjnej

Silnik traci moc

Jeżeli w pojeździe tego modelu wystąpi jedna lub kilka z wymienionych usterek, może to mieć związek z pęknięciem drążka sterownika kanału dolotowego. W takim przypadku wymontować drążek i wymienić na część zamienną zmodyfikowaną przez producenta pojazdu.

Części zamienne:

Zatrask mocujący: 611 098 01 26

Drażek: 611 098 02 26

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki montażu i demontażu producenta pojazdu.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_pl_electronics_mercedes-benz_ml-270-cdi_saugrohrumschaltung001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />
>Kod błędu: P1189 „Wyłączenie kanału wlotowego“

