

Mercedes-Benz W210 - Zaświecenie się kontrolki ESP | HELLA

Mercedes-Benz

W210

Wszystkie modele z ESP

Rocznik modelu: 2000

Zaświecenie się kontrolki ESP

Jeśli klient zgłasza wyżej wymieniony błąd, przyczyną może być wadliwy lub niewłaściwy włącznik świateł hamowania (włącznik z czujnikiem pozycji pedału hamulca). Dodatkowo w urządzeniu sterującym ESP może zostać zapisany kod błędu C1200.

Wymontować włącznik świateł hamowania i sprawdzić wzrokowo pod kątem prawidłowego numeru części.

Wskazówka:

numer części 001 545 2109 oznacza w tym przypadku niewłaściwy włącznik świateł hamowania.

Wymontować włącznik świateł hamowania i sprawdzić wzrokowo pod kątem prawidłowego numeru części, po czym zamontować nowy, poprawny włącznik z czujnikiem pozycji pedału hamulca.

Włącznik świateł hamowania (nr części zamiennej:) 001 545 3109

Następnie usunąć wpisy znajdujące się w pamięci błędów.