

Mercedes Klasa A - W silniku występują przerwy w zapłonie i utrata mocy w fazie przyspieszania | HELLA

Mercedes

Klasa A (168)

Rok produkcji: 1998 do 2005

Kod silnika: 166.940

Wszystkie modele od numeru podwozia: 427253

W silniku występują przerwy w zapłonie i utrata mocy w fazie przyspieszania.

Jeżeli klient zgłosi powyższy błąd, przyczyną może być uszkodzenie jednej lub kilku cewek zapłonowych.

Czasami klienci mogą zgłaszać również inne problemy, takie jak problemy z rozruchem, niespokojna praca na biegu jałowym lub brak przyspieszania podczas dodawania gazu.

W wymienionych przypadkach nieprawidłowe działanie lub awaria mogą być spowodowane przez pęknięcia na cewkach zapłonowych, powstające pod wpływem nadmiernego ciepła i wilgoci.

Sprawdzić cewki zapłonowe pod kątem pęknięć oraz izolację wiązki kablowej cewki zapłonowej, w razie potrzeby wymienić uszkodzone elementy konstrukcyjne.

W tym celu oferowany jest zmodyfikowany zespół cewki zapłonowej.

- Część zamienna nr: 000 150 1380

Podczas naprawy uwzględnić dodatkowo następujące akcesoria:

osłona ochronna, korpus chłodzący, wspornik osłony, wspornik cewki zapłonowej, śruby mocujące (2 sztuki).

Podczas demontażu cewki zapłonowej pamiętać o ściągnięciu jej pionowo w górę, w żadnym razie nie obracać jej ani nie podwahać.