



Mercedes Klasy C – Nieprawidłowe działanie asystenta parkowania: Piszczenie bez powodu

Karta katalogowa	
Producent	Mercedes
Model pojazdu	Klasa C (205)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2014 -
Objawy	Nieprawidłowe działanie asystenta parkowania

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nietypowa aktywacja asystenta parkowania

W wyżej wymienionych pojazdach może dojść do nieuzasadnionego włączenia asystenta parkowania. Oznacza to aktywację funkcji ostrzegania mimo braku przeszkody. Ponadto asystent parkowania może działać nieprawidłowo.

Jednocześnie w pamięci błędów zapisywane są np. następujące kody: shy /> B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

Przyczyną usterki może być zawilgocenie wiązki kablowej (wtyczka) przedniego asystenta parkowania.

W celu usunięcia problemu należy sprawdzić i w razie potrzeby naprawić wtyczkę. Producent pojazdu oferuje shy /> zestaw naprawczy (A2055403488) i uszczelkę (A0009829110).

Po zakończeniu naprawy zaleca się skasowanie pamięci błędów.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.