



Mercedes klasy E W211 – Odgłosy przy ruszaniu i zmianie biegu z biegu jazdy do przodu na bieg wsteczny

Karta katalogowa	
Producent	Mercedes
Model pojazdu	Klasa E W211
Silnik	Wszystkie
Rok produkcji	2002 – 2010
Objawy	Odgłosy podczas ruszania z miejsca

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Odgłosy z tyłu pojazdu podczas ruszania z miejsca

W wyżej wymienionych pojazdach z tyłu pojazdu mogą dochodzić nietypowe odgłosy stukania lub klikania. Są one szczególnie zauważalne podczas ruszania lub zmiany biegu z jazdy do przodu na bieg wsteczny. Możliwą przyczyną jest nadmierny luz między łożyskiem tylnego koła a wałem napędowym. Problem można usunąć w następujący sposób:

- Wymontować przegub wału napędowego piasty tylnego koła (w razie potrzeby wymontować wał napędowy)
- Oczyszczyć powierzchnie styku przegubu wału napędowego i łożyska koła (piasty koła)
- Nałożyć specjalny lakier (A0009890152) na powierzchnię styku wału napędowego i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę
- Zamontować wał napędowy, używając nowej nakrętki mocującej i podanego momentu dokręcenia
- Przeprowadzić jazdę próbną

Wskazówka

Zaleca się przeprowadzenie pomiaru po obu stronach pojazdu.

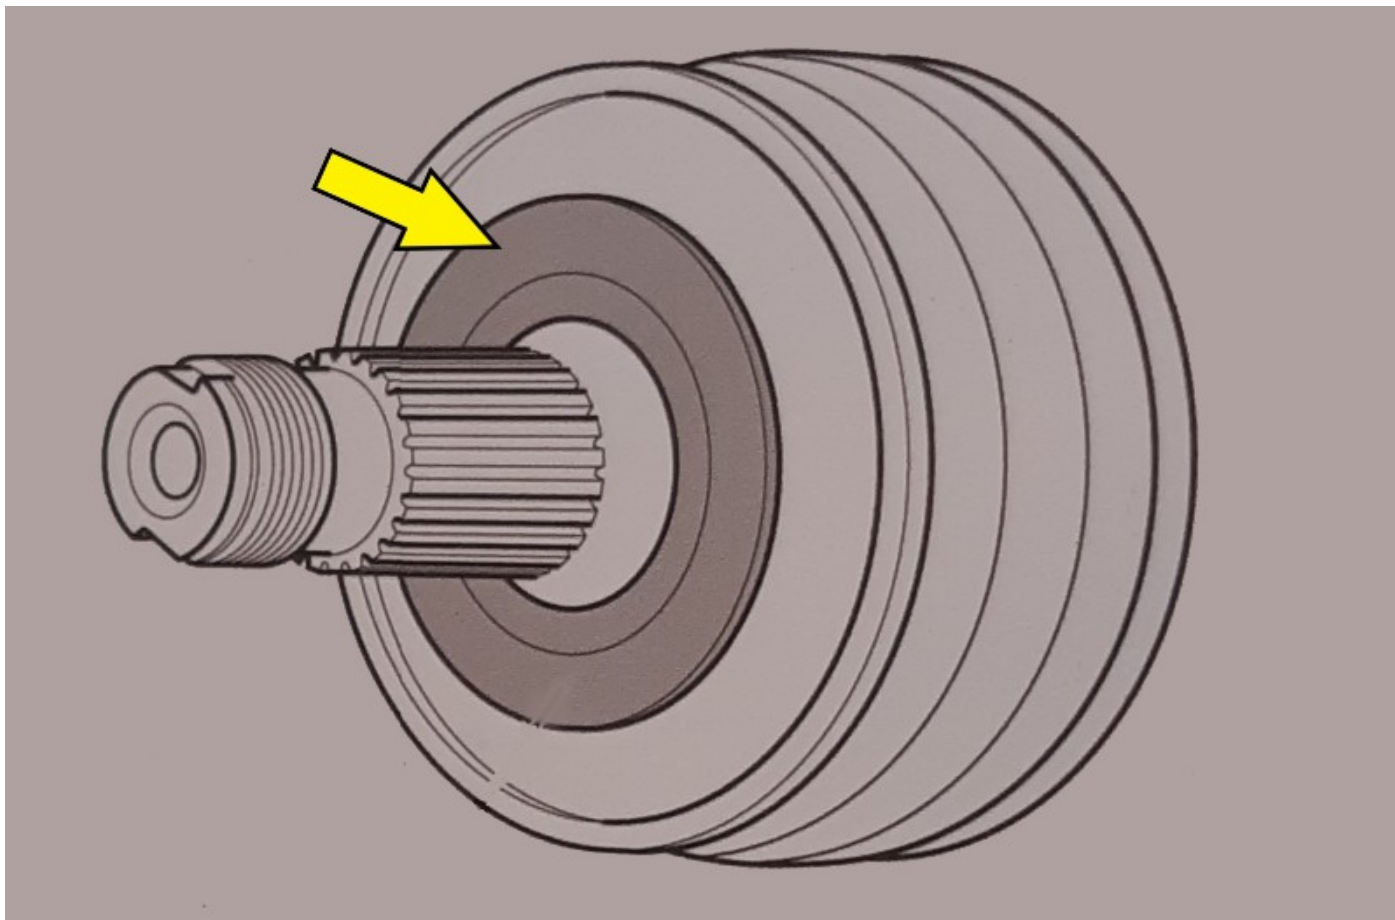

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.