

Mercedes Vaneo - Zamek centralny z pilotem otwiera się ponownie w sposób samoczynny | HELLA

Mercedes

Vaneo

Rok produkcji: 2002 do 2005

Zamek centralny z pilotem otwiera się ponownie w sposób samoczynny.

Jeżeli zostanie zgłoszona reklamacja dotycząca ww. błędu w tych pojazdach, a ponadto oświetlenie wnętrza nie wyłącza się podczas jazdy jak zwykle automatycznie, to przyczyną mogą być problemy ze stykami w obrębie drzwi przesuwnych.

W pamięci błędów systemu „Komfort, zamek centralny” może być zapisany kod błędu B1101.

- B1101 oznacza:

Zabezpieczyć przewód sterujący układu rozpoznającego klucz 2.

Ten wpis może być mylący, ponieważ ten przewód sterujący nie jest montowany w pojazdach ze zdalnym sterowaniem.

W tym przypadku może chodzić o problem natury elektrycznej, spowodowany przez zbyt mocno naciągniętą wiązkę przewodów w drzwiach przesuwnych, co powoduje przerwę w złączu wtykowym przy dolnym łączniku stykowym drzwi. Wskutek tej przerwy sterownik nie otrzymuje informacji „Stan funkcjonalny, otwarte” i aktywuje powiązane z tym oświetlenie wnętrza pojazdu. Jeżeli okaże się, że przewód łączący drzwiowego łącznika stykowego jest przerwany, to łącznik należy wymienić, a wiązkę przewodów ułożyć bez naprężeń. Ponadto należy zwrócić uwagę na swobodę ruchu styków.