

Mini (R50/52/53) - Światła hamowania są ciągle włączone | HELLA

Mini (R50/52/53)

Data produkcji: 2002-2006

Wszystkie modele z klimatyzacją

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być przedostawanie się wody do odpowiedniej wiązki kablowej. Zablokowanie odpływów wody obudowy parownika powoduje gromadzenie się wody. Przelewająca się woda przedostaje się przez połączenie wtykowe do wiązki kablowej zamontowanej na obudowie parownika. Czasami przyczyną jest sama wiązka kablowa. Z powodu nieprawidłowego ułożenia wiązka naciska na węże odpływowe i zmniejsza ich przekrój. W takim przypadku postępować w następujący sposób.

- Sprawdzić drożność odpływów wody, w razie potrzeby oczyścić.
- Sprawdzić ułożenie wiązki kablowej, w razie potrzeby ułożyć od nowa.
- Osuszyć połączenie wtykowe i sprawdzić pod kątem korozji. W razie potrzeby oczyścić lub wymienić.