

MINI R50/R53 - Awaria wentylatora chłodnicy | HELLA

MINI

R50/R53

Rok produkcji: 03.2003 – 2007

Silnik: 55–125 kW

Awaria wentylatora chłodnicy

W powyższych samochodach może dochodzić do nieprawidłowego działania wentylatora chłodnicy. Uszkodzony rezystor wstępny wentylatora powoduje awarię jednego lub obu stopni wentylatora.

Rezystor wentylatora jest zamontowany na osłonie wentylatora (zdjęcie 1). Oryginalnego rezystora nie można kupić osobno, lecz jedynie w komplecie z wentylatorem i osłoną. Jednak na „niezależnym rynku części zamiennych” rezystor jest dostępny osobno (zdjęcie 2).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy silnik wentylatora działa bez zarzutu, czy nie ma luzu łożyskowego i czy nie powoduje nietypowych odgłosów. Należy bezwzględnie stosować się do „Informacji technicznej” dostawcy nowego rezystora. Dla ułatwienia montażu zaleca się wymontowanie osłony wraz z wentylatorem.



Zdjęcie 1



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_pl_airco_bmw_mini_kuehlerluefter_widerstand002.jpg" alt="" class="img-responsive
withoutBorder" />